

F-CON VPro Ver3.4/Ver4.1 ファームウェア

主な変更点概要

2018/2/14

●Ver1.422 での変更点 (2018/2/14)

- (1) 吸気圧センサが PIN14(Ver3.4) / PIN56(Ver4.1)以外で動作しない不具合を修正

Ver1.420 で改良した機能で「使用しない」には設定可能でしたが、PIN14(Ver3.4) / PIN56(Ver4.1)以外では動作していなかったため修正しました。

●Ver1.421 での変更点 (臨時対応のみであったためリリースしていません)

- (1) A/C リレー条件のディレイ時間 30000msec だと ON にならない不具合を修正

- (2) オプション補正マップの連動条件で NOS を選択している時に、NOS 作動時間が経過しても連動が解除されない不具合を修正

- (3) 車速制御用データを車輪速にしている時にデータモニターで車速が表示されない不具合を修正

- (4) 出力設定のスイッチ(HS)でワーニング回転の設定が動作しない不具合を修正

●Ver1.420 での変更点 (2017/10/24)

- (1) Ver.3.4 にバルブタイ制御機能を追加

Ver.4 と同様にバルブタイミングの制御が可能となりました。

※Ver.4 と同等の機能ではありますが、EJ20 等の制御カムが 4 本のタイプには対応できません。

- (2) パラメータ 電圧入力の吸気圧センサと吸気温センサの固定を解除

圧力センサおよび吸気温センサを使用しない場合に、他の機能に割り当てることが可能となりました。

また、他の端子で圧力センサおよび吸気温センサを使用することが可能です。

他の機能でも使用しない場合は、「使用しない」に変更してください。

センサの接続をしないまま設定されていると、VPro にエラーが記録されてチェックランプ(赤)が点灯してしまいます。